



דוח ביקור בטיחות באתר עבודות תשתית

לכבוד הנהלת עמקים הצפון תשתיות בע"מ

מספר דו"ח RPT-2026-0315	תאריך ביקור 05.03.2026	אתר ביקור אתר הקמה נחל קדם	לקוח עמקים הצפון תשתיות בע"מ
כתובת אזור תעשייה צפוני, מגדל העמק	סטטוס בסקירה	ממונה בטיחות יעל כהן	מנהל אתר אבי חדד

תמונת מצב כללית

העבודות באתר מתקדמות בהתאם לתכנון, אך במהלך הביקור זוהו פערי בטיחות מהותיים המחייבים סגירה בטווח מיידי וקצר. נדרש חיזוק משמעת ציוד מגן, הידוק הפרדת התנועה, חידוש שילוט והבטחת מוכנות כיבוי וחירום בכל אזורי הפעילות.

אזורים שנבדקו

- אזור הפירה ראשי
- מתחם התארגנות קבלני משנה
- מחסן ציוד וחומרי עזר
- מסלולי תנועה וכלי צמ"ה

סיכום מנהלים

בביקור הבטיחות שבוצע באתר ההקמה נמצאו ליקויים מהותיים בתחומי ציוד מגן אישי, שילוט, נתיבי מעבר, כיבוי אש והכוונת תנועה. עיקר החשיפה נובעת מחוסר אחידות ביישום הנהלים בין אזורי העבודה והקבלנים. מומלץ להשלים טיפול בסעיפים הדחופים תוך 48 שעות, לבצע בקרה חוזרת מתועדת ולהציג להנהלה סטטוס סגירה לכל ממצא פתוח.

ממצאים, ליקויים ופעולות נדרשות

נושא	ממצא	פעולה נדרשת	סטטוס	חומרה	אחראי	יעד
ציוד מגן אישי (לתמונה)	נצפו עובדים באזור החפירה ללא משקפי מגן וללא אפודי זיהוי מלאים לאורך כל המשמרת.	להשלים אכיפה מיידי של PPE, לרענן הדרכת פתיחה ולוודא זמינות ציוד חלופי בעמדת הכניסה.	מיידי	גבוהה	מנהל עבודה ראשי	06.03.2026
שילוט וגידור (לתמונה)	חסר שילוט ברור באזור מעבר הולכי רגל סמוך למסלול כלי צמ"ה, והגידור זמני ואינו רציף.	להציב שלטי אזהרה חדשים, להשלים גידור קשיח ולהגדיר מסלול מעבר מוגן להולכי רגל.	פתוח	קריטית	מנהל אתר	07.03.2026
דרכי מילוט (לתמונה)	חלק מדרכי הגישה לעמדת כינוס נחסמו על ידי משטחי ציוד ואבזרי עזר.	לפנות ציוד חוסם, לסמן נתיב מילוט קבוע ולבצע בדיקה חוזרת בסיום כל יום עבודה.	בתהליך	גבוהה	מחסנאי האתר	06.03.2026
ציוד כיבוי (לתמונה)	מטף אחד פג תוקף ומטף נוסף מוסתר חלקית מאחורי ארון ציוד.	להחליף מטף שפג תוקפו, לחשוף את כלל עמדות הכיבוי ולתעד ביקורת חודשית.	פתוח	בינונית	אחראי לוגיסטיקה	09.03.2026
בטיחות כלי רכב ותנועה (לתמונה)	פריקת ציוד בוצעה ללא מכוון תנועה ייעודי, ונוצר מפגש מסוכן בין רכב כבד לעובדי קרקע.	לחייב נוכחות מכוון תנועה בכל פריקה, להגדיר קווי עצירה ולסמן אזור סטרילי.	מיידי	קריטית	קבלן הביצוע	06.03.2026
רווחה, מנוחה ותברואה (לתמונה)	עמדת המנוחה נמצאה לא נקייה וחסרה בה מלאי מים מספק לעובדים בשעות החמות.	לחדש אספקת מים, לנקות את האזור פעמיים ביום ולוודא שילוט לשמירה על סדר וניקיון.	תקין	נמוכה	אחראי תפעול	10.03.2026

רקע תפעולי, היערכות והמלצות

רקע כללי ומצב האתר

במועד הביקור בוצעו עבודות הפירה, הנחת תשתיות ופריקה של חומרי גלם. ניכר כי באתר פועלים מספר קבלני משנה במקביל, ולכן נדרשת הקפדה גבוהה יותר על תיאום, סימון אזורי סיכון והדרכת עובדים בתחילת כל משמרת.

היערכות חירום והנחיות עובדים

מיקומי המטפים סומנו באופן חלקי בלבד, ועמדת העזרה הראשונה אינה מזהה באופן בולט מכל אזורי העבודה. יש לרענן תדריך חירום שבועי ולוודא שכל עובד וקבלן משנה מכירים את נקודות הכינוס, סדר הדיווח ומספרי החירום באתר.

המלצות בטיחות מרכזיות

יש לחזק את ניהול התנועה באתר באמצעות הפרדת נתיבים, הצבת מכוון תנועה בפריקה, חידוש שילוט, בדיקת ציוד כיבוי ותיעוד הדרכות PPE. בנוסף, מומלץ להטמיע סבב בדיקות פתיחה יומי של מנהל העבודה לכלל אזורי הסיכון הפעילים.

חתימות ואישורים

תאריך	מנהל אתר	ממונה בטיחות
05.03.2026	אבי חדד	יעל כהן

© 2026 ריפורטיקס בטיחות. הדוח נבנה באמצעות מערכת ריפורטיקס בטיחות וכל הזכויות שמורות לבעל המערכת וללקוח בהתאם להרשאות השימוש.



חסימת נתיב מעבר ותיחום זמני באזור תנועה פתוח

דרכי מילוט


חזרה לממצא



שילוט אזהרה וגידור זמני באזור מעבר פעיל

שילוט וגידור

חזרה לממצא

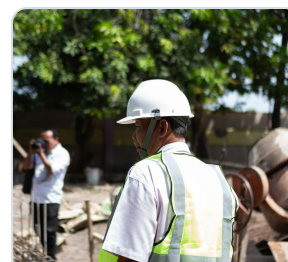

עובד שטח באזור יציקה עם ציוד מגן חלקי בלבד

ציוד מגן אישי

חזרה לממצא



עובד בשטח במהלך הפסקת מים באזור עבודה פעיל

רווחה, מנוחה ותברואה

חזרה לממצא



עבודות לצד משאית שירות עם הפרדת תנועה חלקית בלבד

בטיחות כלי רכב ותנועה

חזרה לממצא



עמדת כיבוי המחייבת סימון נגיש ובקרה תקופתית

ציוד כיבוי

חזרה לממצא

© 2026 ריפורטיקס בטיחות. הדוח נבנה באמצעות מערכת ריפורטיקס בטיחות וכל הזכויות שמורות לבעל המערכת וללקוח בהתאם להרשאות השימוש.